

SNÍMAČ HLADINY MAVE 2-HH3

Použití: Regulace hladiny vodivých kapalin ve studních, vrtech, jímkách atd. Ochrana třífázových čerpadel proti chodu bez vody nebo jejich automatické ovládání (připojením dvou sond nebo dvojité sondy, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci). Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny (viz doporučené typy sond).

Technické údaje:	Napájecí napětí	230 V AC / 50-60 Hz
	Příkon	max. 9 VA
	Výstup	3F stykač
	Zatížení kontaktů	400 V / 4 kW
	Napětí / proud na sondě	12 V AC / 0,6 mA
	Vstupní citlivost	cca 35 kOhm
	Signalizace	LED zelená: napájecí napětí LED žlutá: výstup (sepnutý stykač)
	Rozměry	164x119x77 mm
	Hmotnost	0,7 kg
	Materiál obalu	plast (PP)
	Krytí	IP55

Doporučené typy sond: *Kopané studny, nádrže:*
2x ponorná sonda PS-2; 1x ponorná sonda PS-3
Vrtané studny: ponorná sonda do vrtů
(2x PSV-1 jednoduchá; 1x PSV-2 dvojitá)
Kanalizační jímky: 3x ponorná sonda do kalů PSK-1 (1 elektroda)
Zásobní nádrže: 2x ponorná sonda do kalů PSK-2 (2 elektrody)


Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje výrobku nebo potvrzeného data montáže.

Výrobce snímače:

MAVE a spol. Jaroslav Matoušek, B. Smetany 800, 288 02 Nymburk. IČO 13287834

Příklad zapojení MAVE-2 HH3

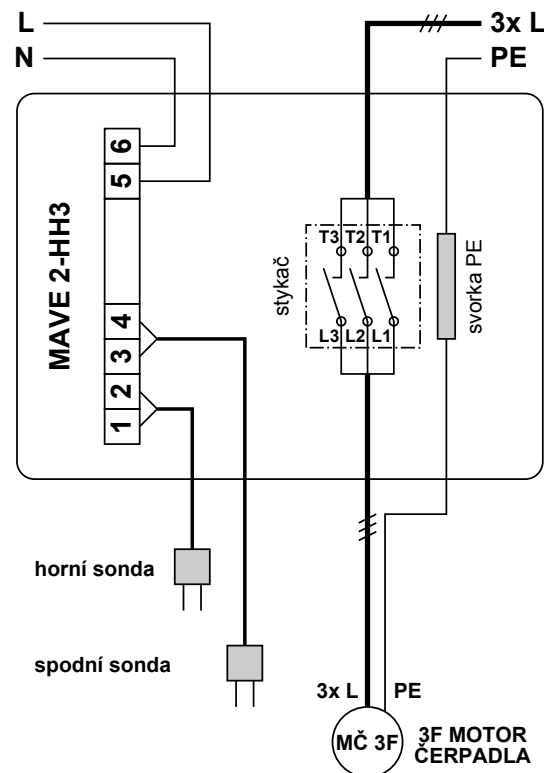

Svorkové zapojení ponorných sond s třížilovým kabelem (sonda PS-3, sonda PSV-2 do vrtů) je dle barevného značení žil:

svorka č. 1 - modrá
svorka č. 2 - žlutozelená nebo šedá
svorka č. 3 - hnědá nebo černá
svorka č. 4 - *nezapojena*

Další příklady zapojení snímače (s tlakovým spínačem, s ponornými sondami PSK-1 do kalů) naleznete na www.mave-nymburk.cz.

Montážní návod:

Ponorné sondy upevněte vázacími páskami nad čerpadlo. Vzdálenost sond určuje rozdíl hladin. Snímač připevněte na pevnou podložku. Nikdy nevrtejte nové upevňovací otvory do obalu snímače (dojde k porušení krytí IP a tím i ztrátě záruky). Nožem odřízněte velikostně odpovídající stupeň vývodů potřebných pro protažení kabelů (pro kabel ponorné sondy první stupeň pro průměr 5 mm). Po kompletním zapojení zajistěte utěsnění snímače proti možnému průniku vlhkosti do obalu. Vývody kabelů ponorných sond zapojte na svorky 1-4 (viz schéma). Napájení 230 V AC zapojte na svorky 5, 6 (L, N). Připojení snímače k napájecímu napětí signalizuje rozsvícení zelené LED diody. Kontakty stykače zapojte do okruhu napájení čerpadla.

Popis činnosti MAVE 2-HH3 - automatické ovládání čerpadla:

Je-li dostatek vody ve studni nebo nádrži (zaplavená horní sonda) rozsvítí se žlutá LED dioda a současně stykač ve snímači sepne napájení čerpadla. To čerpá do doby než klesne hladina pod spodní sondu. Při poklesu hladiny pod spodní sondu stykač rozpojí obvod napájení čerpadla (ochrana čerpadla proti chodu bez vody). Jakmile vystoupá hladina zpět k horní sondě dojde automaticky k opětovnému zapnutí čerpadla.